



Comience a rellenar la junta con la pastina utilizando espátula de plástico, para dar una mejor aplicación, retirando inmediatamente el exceso.

No se debe rizar (dejar ondas) la pastina, pues esta debe quedar rente al piso.

Hasta esta etapa la pastina estará áspera y el alisamiento se dará en la próxima etapa.

Luego del llenado de las juntas aguarde aproximadamente 20 minutos para poder efectuar la limpieza y el alisamiento, Observe si la masa endureciendo, colocando un dedo en la pastina, caso el dedo no se ensucie, puede comenzar.

La limpieza/alisamiento será efectuada con el producto **SuperLimp**, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

-Para este procedimiento usar guantes de goma.

-Retirar polvo y arena de la superficie.

-Humedecer un paño con el producto **SuperLimp** (diluyendo 1 litro de producto en 1 litro de agua) efectuando movimientos circulares en la superficie de las cerámicas.

-Dejar pasar dos horas y mediante una WAP de alta presión, terminar la limpieza.

- 5) Pasadas 48 Hs, aplicar **Supercryl** (rendimiento: 4m<sup>2</sup>/1l). Es un impermeabilizante que tiene como finalidad la protección y conservación el piso cerámico. Con la superficie seca, sin polvo ni aceites, aplique dos manos de **Supercryl**, con rodillo de lana de oveja, brocha, cepillo o pistola, dejando pasar dos horas entre la primera y la segunda mano.

#### **Almacenamiento:**

- ✓ La Resina y el Catalizador, deben ser almacenadas en lugar ventilado a temperatura ambiente y a la sombra.
- ✓ La Carga mineral, debe ser almacenada en un lugar donde no se moje ni absorba humedad.